

第3章 非構造部材の耐震対策手法の検討

3-1 非構造部材の耐震対策に係る基本的な考え方

3-1-1 学校施設が備えるべき性能目標

- ・従前より学校施設の耐震性能については、地震時の児童生徒等の安全確保、被災直後の地域の避難所としての機能など、学校施設の特性を考慮し、設計用地震力や構造耐震指標を割増す¹⁹など、積極的に耐震性の向上を推進してきたが、現在の技術水準において、大地震（震度6強から7に達する程度）に対して非構造部材が破損・脱落しないことを確実に保証することは困難である。
- ・さらに、非構造部材は多種多様で、被害が発生した際に人身に及ぼす危険性や対策手法等は部材ごとに異なり、部材によっては対策手法が十分に確立されていないものもある。
- ・しかしながら、上記の学校の特性を踏まえると、危険性の高い非構造部材から可能な限りでき得る対策を講じていくべきであり、学校施設が備えるべき性能としては、まずは、中地震（震度5強程度）で損傷せず、大地震に対しても重度の損傷や大規模な落下等による人身被害を起さず、児童生徒等の安全を確保することができるレベルを求めていく必要がある。その上で、地域の避難所としての利用、地震後の教育活動の速やかな回復といった視点も踏まえ、更なる対策の強化を検討することも必要と考えられる。

3-1-2 学校設置者による専門的な点検の実施

- ・非構造部材の耐震点検には、学校設置者による専門的な点検と学校教職員による日常的な点検とがあるが、落下等した場合に人に重大な危害を与える恐れがある非構造部材については、より専門的・技術的な見地から安全性を判断していく必要があることから、学校設置者が責任をもって点検する必要がある。
- ・非構造部材の耐震性は、当該部材の劣化・損傷等と密接に関連することから、建築基準法に基づく定期点検の機会を活用してその性能を確認することが有効であるが、部材によっては、危険性を適切に把握するために破壊試験等特別な調査点検が必要となるものもあることから、必要に応じ、専門家に依頼して点検することが必要である。
- ・また、非構造部材は劣化等により落下等しやすい状態になっている場合もあることから、日常的に非構造部材の劣化等を点検することも重要である。学校施設を日常的に使用する学校の教職員が学校保健安全法に基づく安全点検²⁰を実施し、施設・設備の異常の有無を学校設置者に報告することにより、改善につなげていくことが有効である。

¹⁹ 文部科学省では、「文教施設の耐震性能等に関する調査研究」(平成8年 日本建築学会建築委員会耐震性能小委員会)において示された留意点に基づき、設計時の保有水平耐力について、大規模な地震において僅かに塑性化する範囲に収め、大きな補修を要しない設計レベルとして設計用地震力を1.25倍に割り増すとともに、構造耐震指標(Is値)は0.7以上を考慮することを求めている。

²⁰ 学校保健安全法第27条で、学校は、当該学校の施設・設備の安全点検等を定めた安全計画を策定し実施しなければならないとされ、同法施行規則第28条で、安全点検は、毎学期1回以上、児童生徒等が通常使用する施設・設備の異常の有無について系統的に実施しなければならないとされている。文部科学省が策定した「学校防災マニュアル(地震・津波災害)作成の手引き」(平成24年3月)では、非構造部材の耐震点検について、学校の安全点検に組み込むことが有効であるとし、教職員の点検項目の例を示している。学校教職員は、建築の専門的な知識は有しないものの、施設を日常的に使用している者として、施設・設備の不具合を見つけ危険箇所を察知できる立場から、耐震化ガイドブック等を活用して、目視等により判断が可能な点検を実施することが効果的であるとされている。(詳細は耐震化ガイドブックを参照)

3-1-3 老朽改修等と併せた効率的・効果的な対策の実施

- ・地震発生時の被害を最小限に軽減できるよう、想定される危険の芽をできる限り摘み取ることが大切であり、非構造部材の耐震点検の結果、危険性があることが判明したものについては、速やかに対策を実施する必要がある。
- ・一方、学校施設の多く²¹は築年数が25年以上を経過した老朽施設となっており、部材の経年劣化により、外壁・窓などの落下や、鉄筋の腐食・コンクリートの劣化による強度の低下等、安全性に問題が生じてくることから、早急な対策が求められる。
- ・非構造部材の耐震対策には多額の費用を伴う場合があるほか、経年劣化により耐震性能が低下したものを施設の老朽化対策という側面で行うものもある。このため、今後、非構造部材の耐震対策を推進するに当たっては、耐震点検の結果も十分に踏まえつつ、大規模な修繕工事、長寿命化のための改修工事の機会を捉えて計画的に対策を進めることがより効率的・効果的である。
- ・一方、屋内運動場等の天井等と同様、大規模に脱落・破損した場合の危険性が高く、致命的な被害につながるおそれの大きいものについては、より緊急性をもって優先的に対策を講じる必要がある。

3-1-4 構造体との一体的な検討

- ・非構造部材の被害を抑えるためには、前提となる構造体が健全である必要がある。今回の地震被害においても建物が倒壊までしていなくても、構造体が大破することにより非構造部材の落下等を伴った事例や、構造体の被害がなくても建物の変形が生じたことにより、非構造部材の脱落被害等を誘発したものがあつた。非構造部材の対策を検討するに当たっては、非構造部材を支える構造体も含め、一体的に検討していくことが必要であり、構造体の耐震性や非構造部材が取り付けられた位置に発生する変形等との関係も考慮した上で、非構造部材の耐震対策を施す必要がある。

3-2 対策手法を示すに当たっての留意点

- ・「3-1 非構造部材の耐震対策に係る基本的な考え方」を踏まえた上で、今後の非構造部材の耐震対策に生かすため、今般、非構造部材の個別被害・調査を行った事例について、設計図書や被害写真等から読み取れる範囲において、想定される対策手法を併せて検討し提示することとした。
- ・ここで示す対策手法は、調査・分析を行った個別の学校の被害事例のみに対するものではなく、同様の被害を防止するための具体的な対策手法として示すものである。ただし、調査対象とした被害事例以外にも多様な被害が出ており、あくまでここで示す手法は、取り上げた被害事例を調査・分析した結果に対する提案の一つである。
- ・なお、本報告は非構造部材における耐震対策を明らかにすることを主たる目的としているが、個別被害・調査において、非構造部材の被害の要因として構造体の特性が関連すると推定されるものについては、構造面での対策についても併記することとした。

²¹ 公立小中学校施設は、昭和40年代後半から50年代にかけての児童生徒数の急増期に一斉に整備されているものが多く、非木造施設約1億5千万㎡のうち築年数が25年以上の施設は約1億1千万㎡となっており、全体の約7割を占めている。このうち改修が必要な老朽施設は約1億㎡となっており、築年数が25年以上の施設の約9割を占め、改修済みの施設は約1千万㎡に留まっている。

- ・また、ここで示す対策手法については以下の点に留意する必要がある。
 - *自治体から提出のあった設計図書や被害写真等の限られた資料から想定される対策手法を検討したものであり、網羅的に示すものではないこと。また、ここで示した対策手法は唯一の方法として示したものではないこと。
 - *対策手法として提示したものの中には、耐震化ガイドブック等においてすでに示されているものを再整理したものもあること。
 - *調査対象とした被害に対しては、必ずしも対策手法が確立されていないものもあり、今後の技術開発等によるものもあるという前提の下で、現時点で有効と考えられる手法を検討し示したものであること。
- ・さらに、既存施設を対象とし、耐震対策の必要性を判断する上で必要となる耐震点検について、想定される点検手法を併記することとした。ここでは点検手法の考え方を示すにとどまり、詳細な点検の手順・方法等については引き続き検討が必要である。

3-3 校舎における非構造部材の耐震対策手法

3-3-1 天井の脱落防止対策

- ・2-2-1 から 2-2-3 の被害事例を調査・分析した結果を踏まえ、大空間の天井、段差・折れ曲がりのある天井、普通教室等のシステム天井の脱落防止対策として、以下の手法が想定される。

【想定される対策手法】

(階高の高い大空間の天井に対する留意点)

- ・特定天井（天井高 6 m 超かつ水平投影面積 200 m²超等の条件に該当する天井。以下同じ。）に該当する既存の大規模な天井については、建築基準法に基づく技術基準に適合するように対策を講じることが必要である。その際、安全面での課題や、天井により確保している断熱・音響・空調等の各種環境条件を勘案し、天井の必要性を検討した上で、天井の撤去や軽量の天井の再設置も含めて有効な対策を施すことが必要である。これらの天井の対策に当たっては、「学校施設における天井等落下防止対策のための手引」が参考となる。
- ・また、特定天井に該当しない天井についても同基準は参考とすることができるものであり、このうち、例えば、多目的教室など児童生徒等が日常的に利用する空間で、天井高 6 m 超、若しくは水平投影面積 200 m²超の天井については、天井に作用する衝撃や震動による破損・脱落、折れ曲がり部等への力の集中による破損・脱落等への対策として、天井の脱落による影響を勘案しながら、天井材相互の緊結、斜め部材の設置及びクリアランスの確保等の対策を行うことが望ましい。

(段差・折れ曲がり天井に対する留意点)


- ・段差・折れ曲がりの天井を有する音楽室等の対策に当たっては、上記対策を講じるに当たり、段差・折れ曲がり部分に局所的な力が作用し損傷する危険性が高まることから、例えば、段差・折れ曲がりのない平天井に改修する、あるいは技術基準の考え方に沿って、天井同士が緩衝しないよう適切なクリアランスを設けるなどの対策が考えられるが、回り縁などでクリアランスを隠す処置をするなど、音楽室等として必要な反射音性能及び吸音性能を損なわないよう留意する必要がある。

(普通教室等の天井に対する留意点)

- ・今般の震災では、システム天井をはじめ、普通教室等の天井の落下被害が多数発生しているが、現在のところ、特定天井に係る技術基準以外に、小規模の天井に対する対策手法は確立されていない。3-1-1 で述べたように、危険性の高い非構造部材から可能な限りでき得る対策を講じていくべきであるとの趣旨を踏まえ、小規模な天井についても、技術基準を参考に、脱落防止対策を講じることが有効であるが、地震発生時に机の下に避難するなど、日頃から落下等を想定した訓練の実施と併せ、児童生徒等が自ら危険を回避することができるよう指導していくなど、ソフト面の対策と組み合わせて対策を検討することが必要である。

【想定される点検手法】

- ・まずは、天井については、天井材にずれ、ひび割れ、漏水跡が見当たらないか、目視（双眼鏡を含む）により確認することが考えられる。
- ・特定天井に該当する既存の大規模な天井については、「学校施設における天井等落下防止対策のための手引」を参照し、目視及び設計図書等により点検²²することが考えられる。また、多目的教室や音楽室等、特定天井には該当しないものの比較的天井面積が大きいもの、段差や折れ曲がりを有する天井の点検方法は、基本的に特定天井の場合に準ずることができるが、天井と壁際、段差や折れ曲がり部分にクリアランスが設置されていない等、簡易な目視調査から概ね脱落対策が必要な天井と判断することができる。
- ・このほか、普通教室の天井について、天井点検口が設置されている場合は、天井下地の状況を確認し、吊ボルトの吊元やクリップ・ハンガー等の金物に異常がないか確認することが考えられ、劣化や異常が見られる場合は改修等の対策を検討する。

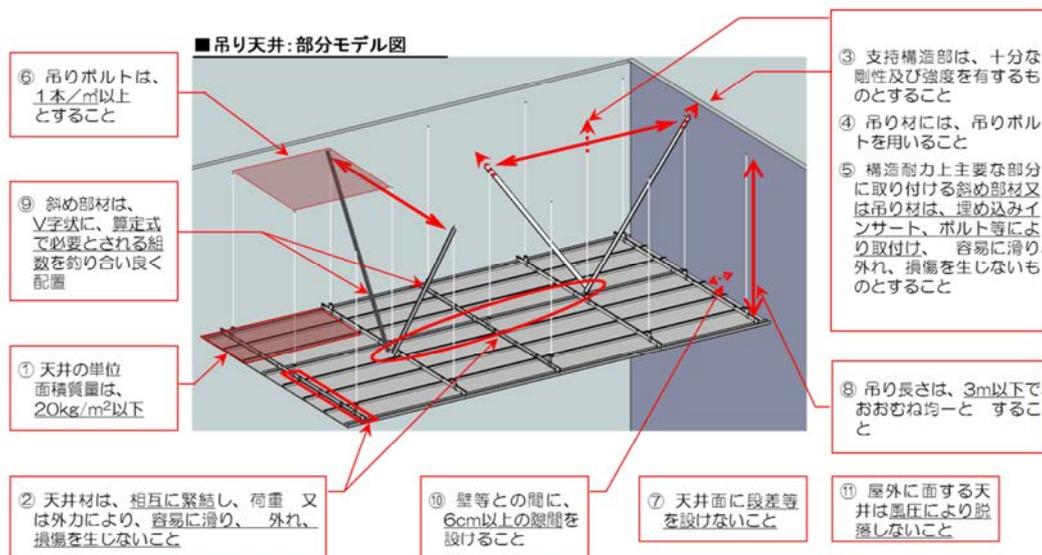

* 「特定天井及び特定天井の構造耐力上安全な構造方法を定める件」(平成25年国土交通省告示第771号)

図 23 天井脱落対策に係る技術基準の概要
【告示*第三第1項：仕様ルートの場合】

²² 天井の脱落防止対策を設計段階から検討されていない場合は、現存する設計図書に天井下地等の情報はないと考えられ、詳細調査を要せず、原則として脱落防止対策が必要と判断できる。このため、現存する設計図書を調べて天井脱落防止への配慮があったか否かを見極めることは点検の大きなポイントである。

大空間の天井，折れ曲がり天井等の写真・図等を挿入

3-3-2 天井裏の設備等の脱落防止対策

- ・2-2-4の被害事例を調査・分析した結果を踏まえ，天井裏の設備等の脱落防止対策として，以下の手法が想定される。

【想定される対策手法】

- ・天井裏に設置された設備については，構造体に緊結するなど必要な脱落防止対策を講じる必要がある。例えば，振れ止めの斜め部材を用いて構造体に緊結する，また天井埋込み式の設備の場合はワイヤやロープ，チェーン等を用いて野縁受け等に緊結するなど，天井が破損しても設備が脱落しないための対策が考えられる。
- ・また，天井裏に限らず，高所に設置されている設備についても，上記対策を参考に必要な脱落防止対策を講じる必要がある。

【想定される点検手法】

- ・高所に設置されている設備について，当該設備が支持材に緊結されているかを目視により確認することが考えられる。天井裏に設置されている設備など，外観から確認できないものについて，点検口等から安全で簡単に目視できる場合は，緊結状況等について目視により確認することが考えられる。そうでない場合は，当該設備，場合によっては隣接する天井板等を取り外して点検を行うことが考えられる。

写真・図等を挿入

3-3-3 横連窓の障子ごとの脱落防止対策

- ・2-2-5の被害事例を調査・分析した結果を踏まえ，横連窓の障子ごと脱落防止対策として，以下の手法が想定される。

【想定される対策手法】

(非構造部材について)

- ・ガラスに変形が生じにくいよう、十分なクリアランスを確保することが考えられる。また、万一割れてもガラスが飛散しにくい合わせガラスなどに交換することが考えられる。
- ・既存施設で改修が困難な場合は当面の対策として、飛散防止フィルムを貼る、ガラス等の落下の危険性がある場所の下に庇を設ける若しくは人が近づけないよう植栽を設けるなどの対策のほか、落下による危険がない場所に避難できるよう日頃から注意喚起を徹底することが考えられる。
- ・なお、飛散防止フィルムの効果が最も期待されるのは、フロートガラスや倍強度ガラスなどの種類のガラスに対し、フィルムをサッシ枠に十分に飲み込ませるように施工する場合である。飛散防止フィルムを既存の窓ガラスに後から施工する場合にはサッシ付近でトリミングが必要になるが、破損時に全体が粒上の破片となる強化ガラスにフィルムを後施工すると、フィルムを貼った部分が塊となって一体で落下する危険性がある。

(建物の構造について)

- ・ガラス窓などは構造体の構面内に収めることが望ましい。構面よりも外側に張り出すカーテンウォール等の場合は、上下方向の振動や水平方向の変形量が構面内よりも大きくなる場合も想定し、適切な変形追従性を付与する必要がある。

【想定される点検手法】

- ・大開口部に横連窓がある場合は、まず、枠材に腐食や変形等が見当たらないか、引違い窓であれば開閉に支障はないか等、異常がないかを点検することが考えられる。横連窓は回転方向にはほとんど追従性がないと考えられ、横連窓でない窓よりも地震時に被害を受ける危険性は高い。このため、目視の点検から異常が認められる場合は、対策を検討する。その上で、横連窓のサッシが追従性のあるものとなっているか等を設計図書等により確認することが考えられる。横連窓が構造体の構面の外に張り出しているかを確認し、外側に張り出している場合は、特に注意を要する。
- ・このほか、フラットでなく曲面を有する外壁面に横連窓が取り付け場合も注意が必要である。この場合、窓枠やガラスに変形が生じないように、設置方法に特別な配慮が必要と考えられるので、対策を検討する。

写真・図等を挿入

3-3-4 渡り廊下における外壁等の脱落防止対策

- ・2-2-6 の被害事例を調査・分析した結果を踏まえ、渡り廊下における外壁等の脱落防止対策として、以下の手法が想定される。

【想定される対策手法】

(非構造部材について)

- ・外壁が校舎等と接触しないよう、エキスパンション・ジョイントカバーの変位追従量を踏まえて構造体と渡り廊下のクリアランスを適切に確保する必要がある。また、外壁は想定される変位に十分追従できる外装材を用いる必要がある。この他に、渡り廊下の下に出入口がある場合は庇を設ける、渡り廊下の下に出入口がない場合は渡り廊下の周囲に人が近づけないよう植え込みを設けるなどの対策が考えられる。

(建物の構造について)

- ・渡り廊下は独立柱で自立する構造にして、校舎等とは構造的に分離することが考えられる。また RC 造校舎と渡り廊下の応答挙動は大きく異なるため、十分なクリアランスを持つエキスパンション・ジョイントを設けるなど破壊を防ぐことのできるディテールとすることが考えられる。

【想定される点検手法】

- ・渡り廊下そのものが自立した構造であるか否かを確認することが考えられる。渡り廊下部分が軽量の鉄骨造の場合には、隣接する RC 校舎に支持させる事例²³も見受けられる。このような構法を用いている場合は、支持部の破損に伴い外装材のみならず渡り廊下本体の崩落も懸念されることから抜本的な対策が必要であると判断できる。
- ・自立した渡り廊下である場合にも、RC 校舎とのクリアランスが適切に確保されているか設計図書等により確認することが考えられる。適切なクリアランスとは渡り廊下総高さの 1/100 以上を目途に判断する。

写真・図等を挿入

3-3-5 ALC パネルの脱落防止対策

- ・2-2-7 の被害事例を調査・分析した結果を踏まえ、ALC パネルの脱落防止対策として、以下の手法が想定される。

²³ RC 校舎の柱に設けたコーベルに渡り廊下の梁端を載せアンカーボルトで緊結させる事例など

【想定される対策手法】

- ・外壁に ALC パネルを用いている場合で、縦壁挿入筋構法により設置されている場合は、ロックンク構法など層間変位追従性が高い構法への改修を行うことが考えられる。その際、変形追従できるよう適切に接合部及び目地を設計することが重要である。また、金属サイディングなど、ALC パネルより軽量で脱落可能性の少ない仕上げ材に交換することも考えられる。

【想定される点検手法】

- ・外壁については、まず、パネルにひび割れ等が見当たらないかを目視（双眼鏡を含む）や触診により確認することが考えられる。その上で、外壁に ALC パネルが用いられている場合、層間変位追従性の低い縦壁挿入筋構法により設置されていないかどうかを設計図書等により確認することが考えられる。



3-3-6 バルコニー先端の RC 造腰壁の傾斜防止対策

- ・2-2-8 の被害事例を調査・分析した結果を踏まえ、バルコニー先端の RC 造腰壁の傾斜防止対策として、以下の手法が想定される。

【想定される対策手法】

- ・腰壁が傾斜等しないよう必要な配筋を行い、面外方向に対しても十分な曲げ強度を有する腰壁を設置することが考えられる。そのためには、適切な地震力の設定が重要である。
- ・また、既存の腰壁の場合、設計図書の確認等から十分な曲げ強度を有していないと考えられる場合は、撤去後、鋼製の手すりに変更するなどの対策が考えられる。その際、手すりはバルコニーの RC 部分にアンカーボルト等で緊結する。

【想定される点検手法】

- ・バルコニー先端の RC 造腰壁については、まず、大きな亀裂、かぶりコンクリートの剥離、欠損、鉄筋錆の溶け出し等の劣化が生じていないか目視により点検することが考えられる。著しい経年劣化が生じている、又は、健全な施工がなされていないと判断される場合は、設計図書から配筋仕様等を確認することが考えられる。
- ・これらの目視及び図面調査から、大地震に対して十分な面外曲げ強度を有するか検討し、劣化部の補修のみで安全性を確保することが可能か、又は既存 RC 手摺壁を撤去して鋼製手摺等に改修する必要があるかを判断する。

写真・図等を挿入

3-3-7 コンクリートブロック間仕切り壁の落下防止対策

- ・2-2-9の被害事例を調査・分析した結果を踏まえ、コンクリートブロック間仕切り壁の落下防止対策として、以下の手法が想定される。

【想定される対策手法】

- ・コンクリートブロック壁は、鉄筋によりコンクリートブロックを相互に緊結するとともに、周囲を構造体等に適切に緊結する。
- ・既存のコンクリートブロック壁の場合は、コンクリートブロックの相互の緊結状況及び構造体等への緊結状況を設計図書等から確認し、所定の地震力に対して倒壊を防止できるものであることを確認する。コンクリートブロック壁の緊結状況が不十分な場合、若しくは緊結状況の確認が困難な場合は、撤去し、乾式壁に改修するなどの対策が考えられる。
- ・とりわけ、普通教室の間仕切り壁がコンクリートブロック造であることが判明した場合は、速やかに安全性を確認し、所要の対策を講じる必要がある。

【想定される点検手法】

- ・内壁については、まず、欠損、ひび割れ等が見当たらないかを目視により確認することが考えられる。その上で、調査対象施設のコンクリートブロック間仕切り壁の使用状況について設計図書等で確認し、コンクリートブロックの間仕切り壁が使用されている場合、配筋仕様や構造躯体へのアンカーの状況について設計図書により確認することが考えられる。教室の間仕切り壁にコンクリートブロックが使用されている場合は、特に注意を要する²⁴。

写真・図等を挿入

²⁴ 教室間の隔て壁にコンクリートブロックが使用され、設計図書に配筋仕様や構造躯体へのアンカー状況について情報がない場合は、現地調査により確認することが考えられ、鉄筋探査器を用いるなど非破壊による検査も考えられる。ただし、コンクリートブロック壁頂部の構造躯体へのアンカー状況については壁頂部のはつり確認を行うことが望ましい。当面の間、改修工事の予定がなくコンクリートブロックを存置する場合は、図面の情報、又は現地調査結果に基づき、コンクリートブロック壁面外方向の慣性力(所定の地震力)に対して十分な配筋、アンカー仕様であることを確認する。

3-3-8 エキспанション・ジョイントカバーの脱落防止対策

- ・2-2-10 の被害事例を調査・分析した結果を踏まえ、エキспанション・ジョイントカバーの脱落防止対策として、以下の手法が想定される。

【想定される対策手法】

- ・エキспанション・ジョイントのカバーが脱落等しないよう、変形に対応できるカバーを用いるなどの対策を講じる。
- ・また、構造体が衝突した衝撃で非構造部材が脱落等しないよう、エキспанション・ジョイントの間隔を適切に設ける必要がある。一般的には当該高さの 1/100 以上の寸法で設けるが、地震の規模や建物性状によっては衝突する可能性があることをあらかじめ想定し注意をする必要がある。
- ・エキспанション・ジョイントが追従できる変位を踏まえて建物相互のクリアランスを確保する必要があるが、不足している場合は建物の改築時期等を捉えて対策することが考えられる。

【想定される点検手法】

- ・エキспанション・ジョイントについては、まず、カバーの外れ等がないかを目視により確認することが考えられる。その上で、エキспанション・ジョイントの間隔について設計図書等で確認することが考えられる。明らかに間隔が不十分な場合は注意を要する。このほか、目視によりエキспанション・ジョイント周囲の環境²⁵を点検することが考えられる。



3-4 屋内運動場における非構造部材の耐震対策手法

3-4-1 大開口部のはめ殺し窓の破損・脱落防止対策

- ・2-3-1 の被害事例を調査・分析した結果を踏まえ、大開口部のはめ殺し窓の破損・脱落防止対策として、以下の手法が想定される。

【想定される対策手法】

(非構造部材について)

- ・窓ガラスの取付けに硬化性パテを使用しているはめ殺し窓は、ガラスが拘束され、

²⁵ 植栽や防球ネット等がエキспанション・ジョイントの周囲に設置されていて、エキспанションカバーや周囲の仕上材の落下に伴って人身被害が想定されない場合は対策の必要性が低い。一方、昇降口等に面して設置されたエキспанション・ジョイントについては対策の検討を要する。後者の場合でも、設計図書等でスライド可能なエキспанションカバーであることを確認できればこの限りでない。

地震の揺れによりガラスが破損する可能性が高いことから、必要となるクリアランスを確保した上で弾性シーリング材を用いてガラスをとめ付けることが考えられる。既存のスチール製サッシのはめ殺し窓は必ずしもエッジクリアランスが十分ではない場合があるため、硬化性シーリングを用いている既存のはめ殺し窓そのものを撤去し、アルミ製サッシなど、地震時の変形に対して追従性の十分な窓にサッシごと改修することも有効と考えられる。


- ・既存施設で改修が困難な場合は当面の対策として、飛散防止フィルムを貼る、ガラス等の落下の危険性がある場所の下に庇を設ける若しくは人が近づけないよう植栽を設けるなどの対策のほか、落下による危害がない場所に避難できるよう日頃から注意喚起を徹底することが考えられる。
- ・飛散防止フィルムを用いる場合は3-3-3と同様に留意する必要がある。

【建物の構造について】


- ・地震時における壁面の変形を抑えることが必要であり、建物の剛性が低く変形しやすい場合には、軸組ブレースを増設するなどの対策が有効である。また、1981年以前に建てられた屋内運動場で耐震診断あるいは耐震補強が行われていないものについては、耐震化する必要がある。耐震診断の結果補強の必要なしとなった屋内運動場の場合であっても、古いブレースは接合部で破断しやすいものが多く、大地震時に破断し大きな変形が生じる可能性があるため、接合部ごと新しいブレースに交換することが望ましい。このほか、構造骨組と離れた位置に窓がついた壁がある場合には、屋根面や軒の剛性を考慮して非構造部材に生じる変形を計算し、追従可能な変形量に収まっていることを確認するか、軒に屋根面ブレースを増設して変形を抑制することも考えられる。

【想定される点検手法】

- ・はめ殺し窓がある場合は、目視・触診によりガラスの止め構法を確認し、硬化性シーリングが使用されている場合は対策を検討するとともに、スチール枠に腐食や変形等の異常がないか点検することが考えられる。
- ・また、大開口部のはめ殺し窓については、適切なエッジクリアランスが確保されているか確認することが望ましい²⁶。

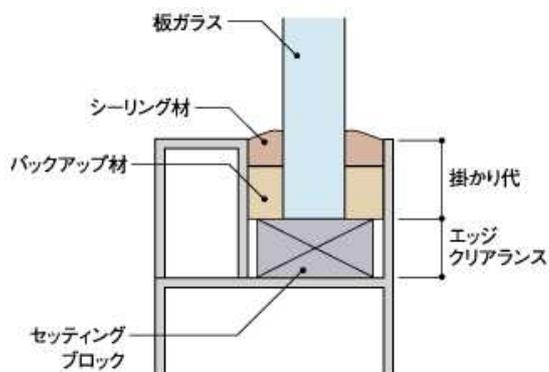

図〇 弾性シーリング材構法

 

図〇 サッシごと改修した事例

²⁶ エッジクリアランスは外観調査から確認することはできず、施工図等が現存しないと判別できない。図面等の情報がない場合は、最も簡易な検査法として室内側のシールを一部切除して確認することも考えられるが、サッシメーカー等に相談し実施する必要がある。

3-4-2 横連窓の破損・脱落防止対策

・2-3-2の被害事例を調査・分析した結果を踏まえ、横連窓の破損・脱落防止対策として、以下の手法が想定される。

【想定される対策手法】

(非構造部材について)

- ・面内変形に対しては十分なクリアランスを確保するなど、地震時における構造体や支持部の変位を十分に検討して設計を行う必要がある。
- ・既存施設で改修が困難な場合は当面の対策として、飛散防止フィルムを貼る、ガラス等の落下の危険性がある場所の下に庇を設ける若しくは人が近づけないよう植栽を設けるなどの対策のほか、落下による危害がない場所に避難できるよう日頃から注意喚起を徹底することが考えられる。
- ・飛散防止フィルムを用いる場合は3-3-3と同様に留意する必要がある。


(建物の構造について)

- ・地震時における壁面の変形を抑えることが必要であり、建物の剛性が低く変形しやすい場合には、軸組ブレースを増設するなどの対策が有効である。また、1981年以前に建てられた屋内運動場で耐震診断あるいは耐震補強が行われていないものについては、耐震化する必要がある。耐震診断の結果補強の必要なしとなった屋内運動場の場合であっても、古いブレースは接合部で破断しやすいものが多く、大地震時に破断し大きな変形が生じる可能性があるため、接合部ごと新しいブレースに交換することが望ましい。さらに、構造体から小梁を持ち出して開口部を設ける場合には、構造体と小梁の部分の剛性を十分に確保し、地震時に開口部に生じる変形が追従可能な変形量に収まるようにする必要がある。計算で変形を求めにくい場合には、大梁を延長して持ち出すとともに、軒に屋根面ブレースを設置して変形を抑制することも考えられる。


【想定される点検手法】

- ・大開口部に横連窓がある場合は、地震の揺れによる構造体の変形に対して当該窓のサッシが追従性のあるものとなっているか等を設計図書等により確認することが考えられる。また、横連窓が構造体の構面の外に張り出しているかを確認し、30cm以上外側に張り出している場合は注意を要するものとして対策の要否を検討し、50cm以上外側に張り出している場合には、大梁の成の半分程度以下の小さな断面の片持ち梁が用いられていないか、片持ち梁の接合部にスチフナが入っているかを確認した上で、不備が見られる場合は対策が必要であると判断することが考えられる²⁷。

²⁷ このような片持ち形式の横連窓を再設置する場合には、構造体の耐震診断結果も確認することが望ましい。横連窓のような追従性に乏しい非構造部材がある場合は、仮に構造体は目標耐震性能を満足していてもブレース材の降伏を前提とした評価(大きな靱性能を見込んだ評価)としているものは注意が必要で、再設置と併せて軸組ブレースの追加配置が望ましい。この上で適切なエッジクリアランスを設定するなど設計上の配慮が必要であると考えられる。

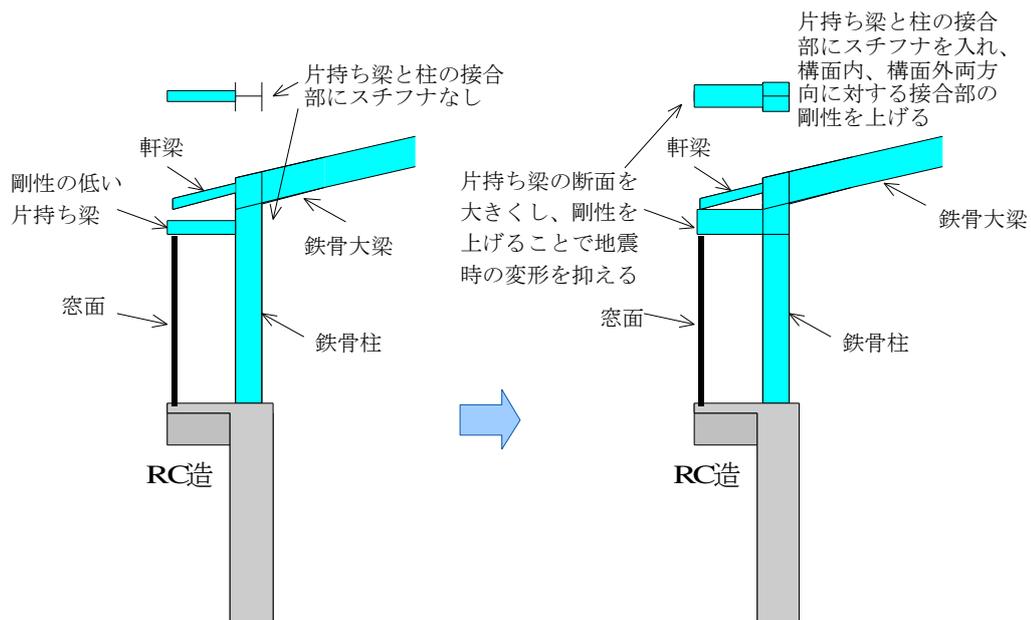

張間方向の対策

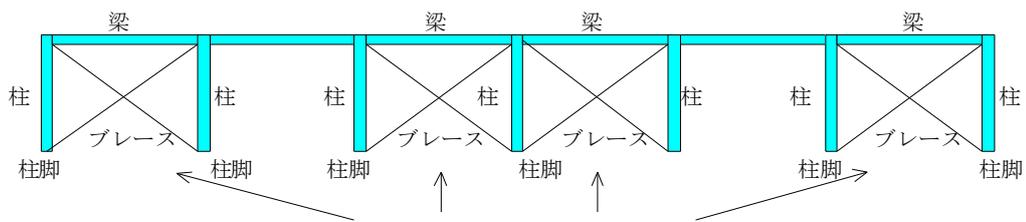

筋交いを新設する。柱、梁、柱脚についてはブレースからの応力が伝達できるかを検討し、必要に応じて補強する。

桁方向の対策

図〇 片持ち構造の屋内運動場等に対する構造面の対策

3-4-3 外壁妻壁のラスシート等の全面脱落防止対策

- ・2-3-3の被害事例を調査・分析した結果を踏まえ、外壁妻壁のラスシートの全面脱落防止対策として、以下の手法が想定される。

【想定される対策手法】

- ・ラスシート、ラスモルタル（以下「ラスシート等」という。）は比較的変形追従性が乏しく、かつ重量があるため、高所に用い続けることは避けるべきである。既存施設の外壁がラスシート等の場合は、必要な点検を実施し、耐震性が不十分な場合若しくは耐震性の確認が困難な場合は既存のラスシート等を撤去し、ラスシート等より軽いサイディング等の外装材を、メーカーの推奨する乾式工法の仕様など、変形追従性の確保できる設置方法により再設置することが考えられる。
- ・特に、開口部が少ない妻壁において、大面積が脱落する可能性があることに注意が必要である。

【想定される点検手法】

- ・外壁については、まず、外壁面に剥落、欠損、ひび割れ等が見当たらないかを目視（双眼鏡を含む）や打診等により確認することが考えられる。その上で、外壁

にラスシート等の変形追従性の低い湿式の壁が用いられているかどうかを目視又は設計図書等により確認する。ラスシート等は劣化が生じている場合、下地（メタルラス）にも腐食が及んでいる可能性があり、脱落する危険性が高まることから、老朽化した施設で目視により劣化が認められる場合は特に注意を要する²⁸。



3-4-4 妻壁の ALC パネルの脱落防止対策

・2-3-4 の被害事例を調査・分析した結果を踏まえ、妻壁の ALC パネルの脱落防止対策として、以下の手法が想定される。


【想定される対策手法】

- ・外壁に ALC パネルを用いている場合で、縦壁挿入筋構法により設置されている場合は、ロッキング構法など層間変位追従性が高い構法への改修を行うことが考えられる。その際、変形追従できるよう適切に接合部及び目地を設計することが重要である。また、金属サイディングなど、より軽量で脱落可能性の少ない仕上げ材に交換することも考えられる。
- ・特に、開口部が少ない妻壁において、大面積で脱落する危険性があることに注意が必要である。

【想定される点検手法】

- ・外壁については、まず、パネルにひび割れ等が見当たらないかを目視（双眼鏡を含む）や触診により確認することが考えられる。劣化が生じている場合は、地震時により危険性が高いことに加え、発災時でなくともパネル自体の破損や破片の落下が危惧されるため対策が必要と判断することが考えられる。
- ・外壁に ALC パネルが用いられている場合、層間変位追従性の低い縦壁挿入筋構法により設置されていないかどうかを設計図書等により確認し、縦壁挿入筋構法によることが判明した場合は対策を検討することが考えられる。

²⁸ 屋内運動場では構造体が鉄骨造の大スパンで揺れやすい特徴があることに対して、外壁が変形追従性に乏しいラスモルタル等の湿式構法が採用されているケースが多い。このため、調査点検から構造が鉄骨造で外壁がラスモルタルの組み合わせであることが確認された場合は、ラスモルタルに劣化が見受けられない場合でも、地震時に落下の危険性が残ることから、建物改修時に変形追従性のある乾式構法の外装材に造り替える等の対策が望まれる。

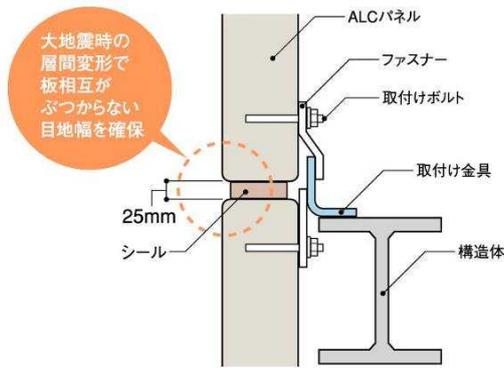

図〇 層間変位追従性が高い取付例（ロッキング構法）

3-4-5 外装材（フレキシブルボード等）の脱落防止対策

- ・2-3-5の被害事例を調査・分析した結果を踏まえ、外装材の脱落防止対策として、以下の手法が想定される。

【想定される対策手法】

（非構造部材について）

- ・フレキシブルボード等の外装材を面内変形により追従できるよう設計することが考えられる。既存施設の場合は外壁の改修が考えられるが、対策を講じることが困難な場合は外壁の周囲に人が近づけないよう立ち入り禁止措置やネット等の落下防止措置を講じることが考えられる。

（建物の構造について）

- ・地震時における壁面の変形を抑えることが必要であり、建物の剛性が低く変形しやすい場合には、軸組ブレースを増設するなどの対策が有効である。また、1981年以前に建てられた屋内運動場で耐震診断あるいは耐震補強が行われていないものについては、耐震化する必要がある。耐震診断の結果補強の必要なしとなった屋内運動場の場合であっても、古いブレースは接合部で破断しやすいものが多く、大地震時に破断し大きな変形が生じる可能性があるため、接合部ごと新しいブレースに交換することが望ましい。このほか、構造骨組と離れた位置に窓がついた壁がある場合には、屋根面や軒の剛性を考慮して非構造部材に生じる変形を計算し、追従可能な変形量に収まっていることを確認することも考えられる。

【想定される点検手法】

- ・フレキシブルボード等の外装材については、まず、ボードにひび割れ等が見当たらないかを目視（双眼鏡を含む）や触診により確認することが考えられる。その上で、変形追従性の確保された部材や取付け方法であるかを設計図書等で確認することが考えられる。

写真・図等を挿入

3-4-6 妻面内壁の脱落防止対策

- ・2-3-6の被害事例を調査・分析した結果を踏まえ、妻面内壁の大規模脱落防止対策として、以下の手法が想定される。

【想定される対策手法】

(非構造部材について)


- ・面内方向の変形に対して、変形追従性の確保された部材を用いることが考えられる。また、面外方向の慣性力に対して、部材の接合部の強度を確保し脱落を防止することが考えられる。

(建物の構造について)

- ・地震時における妻面の変形を抑えるため、構造体の耐震性を確保することに加えて、妻面と構造体とを接続して一体化し、妻面が独立して変形することのないようにすることが考えられる。その際、妻面の質量に応じた地震力が屋根面を通じて伝達されるため、屋根面ブレースの剛性及び強度を確保することも併せて検討すべきと考えられる。
- ・また、妻面内壁が大面積であり、構造体と妻面との接続箇所数を十分に確保できない場合には、妻面自体に剛強な柱や梁を設けることによって、妻面自体の剛性を向上させることも考えられる。

【想定される点検手法】

- ・妻面内壁については、ボード等のはらみ、緩み、漏水跡等がないかを目視（双眼鏡を含む）や触診により確認し、目視調査から異常が認められた場合は対策を検討することが考えられる。また、変形追従性の確保された部材であるかを設計図書等で確認することが考えられる。

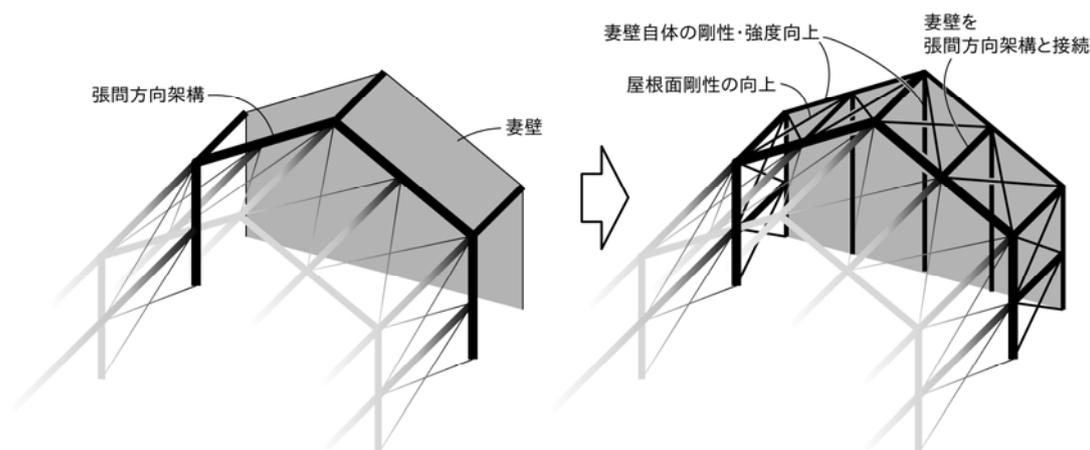

図〇 妻面内壁の脱落防止対策（構造面の対策）

3-4-7 内壁のラスシート等の脱落防止対策

- ・2-3-7の被害事例を調査・分析した結果を踏まえ、内壁のモルタルの脱落防止対策として、以下の手法が想定される。

【想定される対策手法】

(非構造部材について)

- ・ラスシート等は比較的変形追従性が乏しく、かつ重量があるため、高所に用い続けることは避けるべきである。既存施設の内壁がラスシート等の場合は、必要な点検を実施し、耐震性が不十分な場合若しくは耐震性の確認が困難な場合は既存のラスシート等を撤去するとともに、必要に応じ、ラスシート等より軽いサイディングやボード等の内装材を変形追従性の確保できる設置方法により再設置することが考えられる。

(建物の構造について)

- ・材料に関わらず、構造体が貫通する非構造部材には損傷・脱落の被害がしばしば観察される。構造体が非構造部材を貫通しない設計とするか、やむを得ず貫通する場合は、脱落の危険性がある部材を使用しないこと、若しくは構造体の変形に追従可能な仕様にする、また非構造部材と接触・貫通する構造部材の変形をなるべく小さく抑えることが考えられる。
- ・また、屋根面剛性が不足する場合には、対策としては屋根面筋かいの増強が考えられる。

【想定される点検手法】

- ・内壁については、まず、剥落、欠損、ひび割れ等が見当たらないかを目視（双眼鏡）や打診等により確認し、劣化が認められた場合は対策を検討することが考えられる。その上で、内壁にラスシート等の変形追従性の低い湿式の壁が用いられているかどうかを目視又は設計図書等により確認する²⁹。
- ・外壁と同様、ラスシート等は劣化により脱落する危険性が高まることから、老朽化した施設に用いられている場合は特に注意を要する。

写真・図等挿入

3-4-8 軒天井の脱落防止対策

- ・2-3-8の被害事例を調査・分析した結果を踏まえ、軒天井の脱落防止対策として、以下の手法が想定される。

【想定される対策手法】

- ・軒天井が吊り天井の場合で、特定天井に該当するものについては、建築基準法に

²⁹ このほか、内壁と構造梁とが取り合う部分について目視確認することが考えられる。被害調査からも明らかのように、構造梁と内壁との接する部分が隙間(クリアランス)なく仕上げが施されていると地震時に取り合い部周囲から崩落する危険性が高い。このように壁仕上材を鉄骨梁が貫通するような納まりである場合は対策を検討する。

基づく技術基準に適合するように対策を講じることが考えられる。また、軒天井がモルタルで浮き等がある場合は適切な改修が必要と考えられる。

- ・上記対策が困難な場合は、出入口など人が通行する部分に庇を設置する、軒天井直下に植栽を設け人が通行しないよう工夫するなどの対策のほか、落下による危害がない場所に避難できるよう日頃から注意喚起を徹底することが考えられる。

【想定される点検手法】

- ・軒天井については、まず、天井材にずれ、ひび割れ、漏水跡が見当たらないか、目視（双眼鏡を含む）により確認し、異常が認められた場合は対策を検討することが考えられる。
- ・軒天井が特定天井に該当する場合は、斜め部材の配置状況や壁際のクリアランスの有無等について目視及び設計図書等により確認することが考えられる。また、軒天井がモルタルの場合は、剥離・剥落、浮き等がないかを目視（双眼鏡を含む）や打診等により確認することが考えられる。



写真・図等を挿入